


Manuel d'utilisation

Connecter le secteur d'alimentation:



Guide simplifier en vidéo : [CLIQUEZ ICI POUR UNE DEMONSTRATION VIDEO](#) 


1. Ouvrez le couvercle des supports. Tournez et déverrouillez le loquet de la tête d'impression, puis relevez l'ensemble de la tête d'impression.
2. Faites pivoter le guide des supports vers le bas.

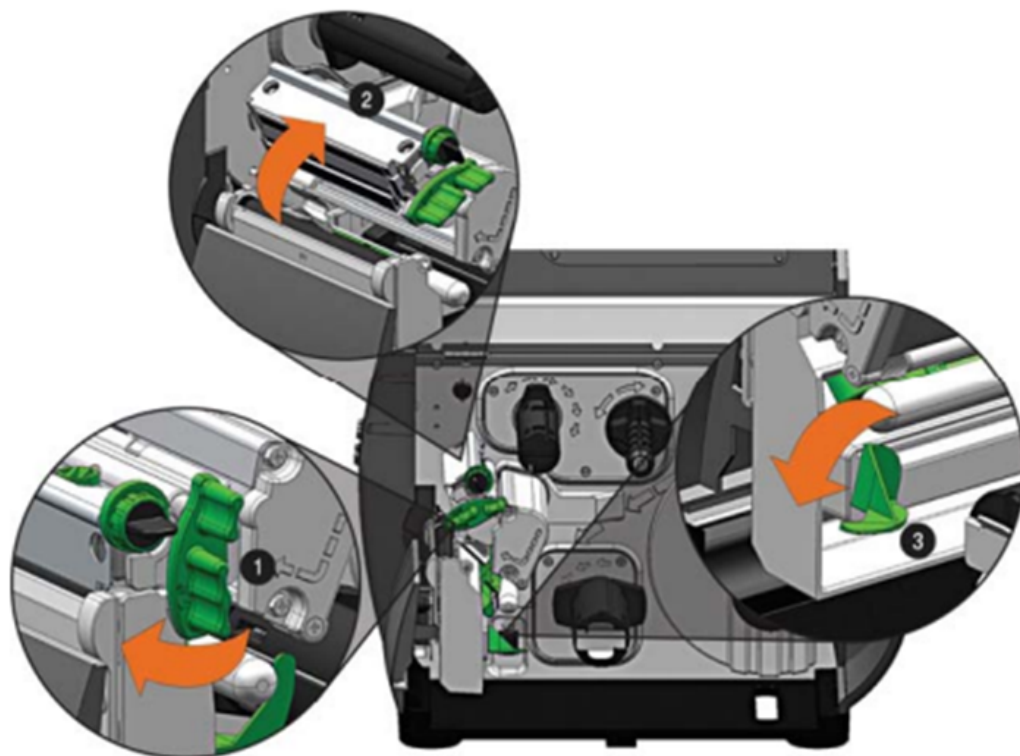


3. Ouvrez le couvercle des supports. Tournez et déverrouillez le loquet de la tête d'impression, puis relevez l'ensemble de la tête d'impression.
4. Faites pivoter le guide des supports vers le bas.
5. Faites glisser le rouleau de supports sur le moyeu des supports.
6. Faites passer les supports dans l'imprimante comme indiqué. Relevez le guide des supports. Le guide des supports doit être poussé vers l'intérieur de manière à juste toucher le bord des supports.

Chargement du ruban :

1. Ouvrez le couvercle des supports. Tournez et déverrouillez le loquet de la tête d'impression, puis relevez l'ensemble de la tête d'impression.

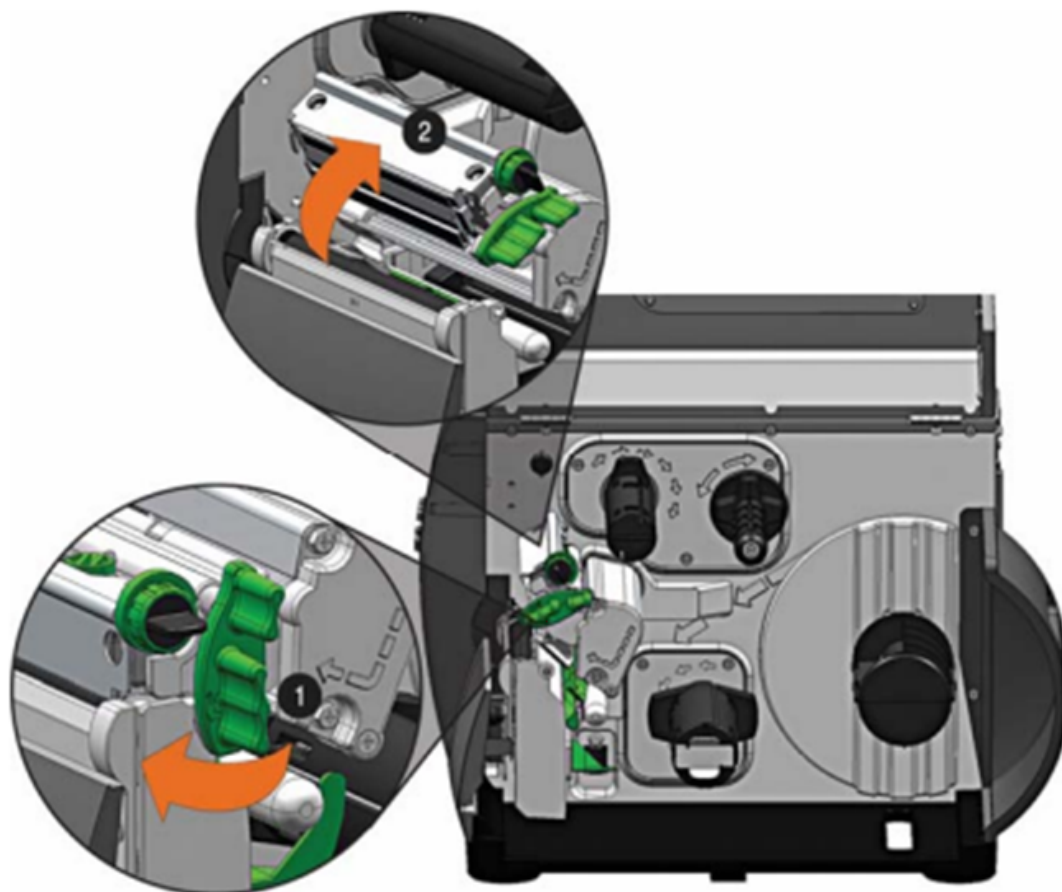

2. Faites glisser le rouleau de ruban sur le moyeu de distribution du ruban jusqu'à ce qu'il repose contre la bride. Assurez-vous que le ruban se déroule dans la bonne direction (voir le routage du ruban). Les illustrations ci-dessous montrent l'orientation correcte.

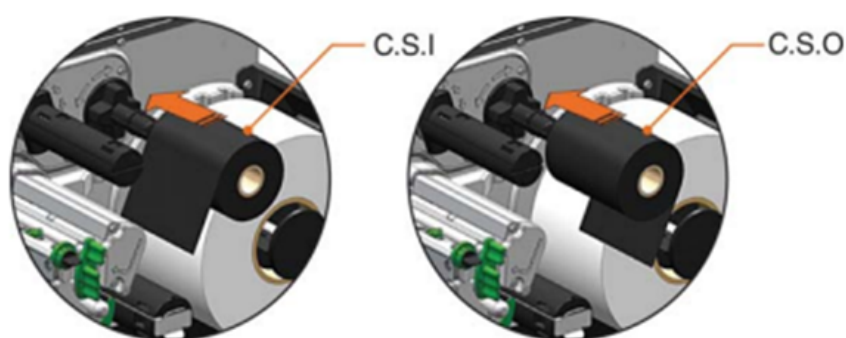

C.S.I	Coated Side In Ribbon
C.S.O	Coated Side Out Ribbon

Révision #7

Créé 17 juillet 2024 13:57:26

Mis à jour 28 mai 2025 15:41:30